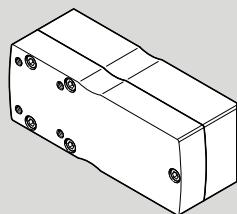


EAMM-U-...-D....-A/P/R-1

Параллельный набор

**FESTO**

Festo AG & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Германия
+49 711 347-0
www.festo.com

Инструкция | Монтаж

8082757
2018-11e
[8082764]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 Параллельно действующая документацияВся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

Соблюдайте требования параллельно действующей документации:

- Инструкция к мотору
- Инструкция к координатному приводу

2 Безопасность**2.1 Инструкции по безопасности**

- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Очистите валы. Зажимные втулки входят в зацепление без проскальзывания только на сухой и обезжиренной цапфе вала.
- После каждого отсоединения или проворачивания мотора выполняйте перемещение координатного привода к началу отсчета.
- Выберите требуемые крепежные элементы. Набор содержит наиболее необходимые крепежные элементы.
- Соблюдайте моменты затяжки. Без специального указания допуск составляет ± 20 %. → 8 Технические характеристики.
При превышении момента затяжки в ходе выполнения демонтажа винты крышки привода расшатываются.

2.2 Использование по назначению**2.2.1 Применение**

Соединение координатного привода с мотором при параллельном расположении.

2.2.2 Допустимые координатные приводы и моторы**ПРИМЕЧАНИЕ!****Функциональные неисправности и материальный ущерб из-за перегрузки.**

Исходные параметры мотора не должны превышать допустимые значения используемых элементов.

Допустимые значения → www.festo.com/catalogue.

- Ограничивайте исходные параметры мотора соответственно.
- Определите координатный привод и мотор по кодам интерфейсов.

Пример: EAMM-U-60-D40-55A

D40: интерфейс координатного привода

55A: интерфейс мотора

Интерфейс координатного привода	Координатный привод ¹⁾
D32	EGSL-45, ESBF-32
D40	EGSL-55, ESBF-40
D50	ESBF-50
D60	EGSL-75, ESBF-63
D80	ESBF-80
D100	ESBF-100

1) D: электроцилиндр ESBF, мини-суппорт EGSL

Tab. 1

Интерфейс мотора	Мотор ¹⁾
40A	EMMS-AS-40
40P	EMMB-/EMME-AS-40
40R	Мотор стороннего производителя
42A	EMMS-ST-42, мотор стороннего производителя

Интерфейс мотора

	Мотор ¹⁾
55A	EMMS-AS-55, мотор стороннего производителя
57A	EMMS-ST-57, мотор стороннего производителя
60P	EMMB-/EMME-/EMMT-AS-60 мотор стороннего производителя
60R	Мотор стороннего производителя
67A	EMCA-EC-67
70A	EMMS-AS-70, мотор стороннего производителя
80P	EMMB-/EMME-/EMMT-AS-80, мотор стороннего производителя
87A	EMMS-ST-87
88A	Мотор стороннего производителя
90R	Мотор стороннего производителя
100A	EMME-/EMMS-/EMMT-AS-100
140A	EMMS-AS-140

1) Сервомотор EMM...-AS, шаговый двигатель EMM...-ST, моторный узел EMCA-EC

Tab. 2



Моторы сторонних производителей с соответствующим механическим интерфейсом должны классифицироваться пользователем для комбинации под единоличную ответственность.

То, какие моторы сторонних производителей являются подходящими, можно узнать у представителя Festo в вашем регионе или на → www.festo.com/sp.**2.3 Квалификация специалистов**

Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом.

3 Дополнительная информация

- Принадлежности → www.festo.com/catalogue.

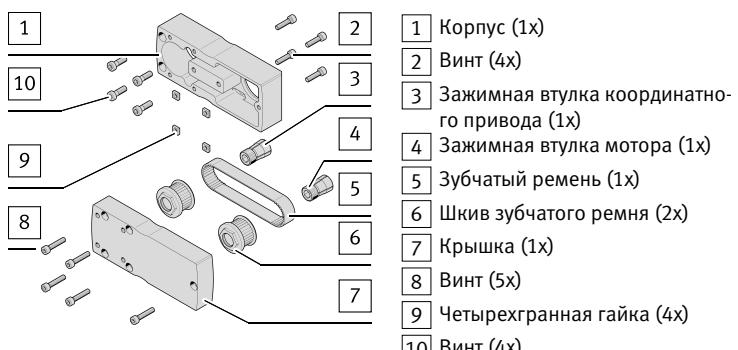
4 Обзор поставки**4.1 Комплект поставки**

Fig. 1 Комплект поставки, базовый



В случае EAMM-U-...-42A: четырехгранный гайка [9] не требуется.

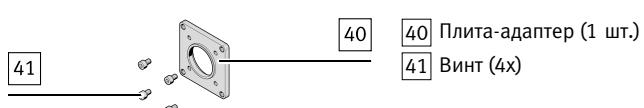


Fig. 2 Дополнение для EAMM-U-...-67A

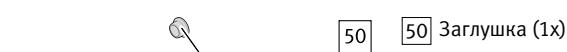


Fig. 3 Дополнение для EAMM-U-110/-145

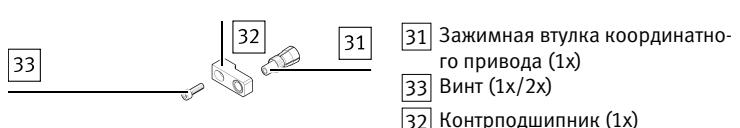
4.2 Не входит в комплект поставки

Fig. 4 Контрподшипник EAMG-U1

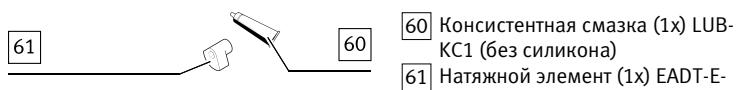


Fig. 5 Вспомогательные средства

i

Натяжной элемент [61] рекомендуется использовать начиная с типоразмера 110.

5 Монтаж

5.1 Монтаж корпуса

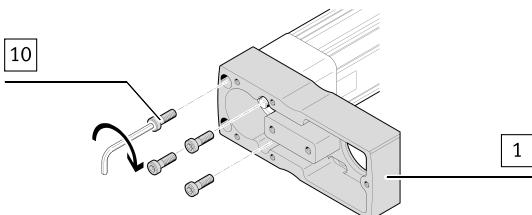


Fig. 6 Крепление координатного привода

- Закрепите координатный привод при помощи винтов [10] на корпусе [1].

В случае EAMM-U...

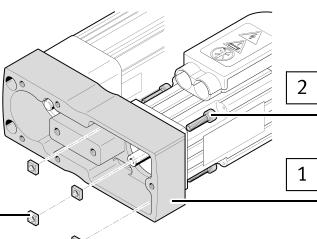


Fig. 7 Монтаж мотора — без платы-адаптера

- Зафиксируйте мотор с помощью винтов [2] и четырехгранных гаек [9] на корпусе [1].
↳ Мотор сдвигается и его легко опрокинуть.

i

В случае EAMM-U-...-42A направление монтажа отличается.

- Зафиксируйте корпус [1] с помощью винтов [2] на моторе.

В случае EAMM-U-...-67A требуется плита-адаптер [40].

- Соблюдайте указания следующего раздела.

В случае EAMM-U-...-67A

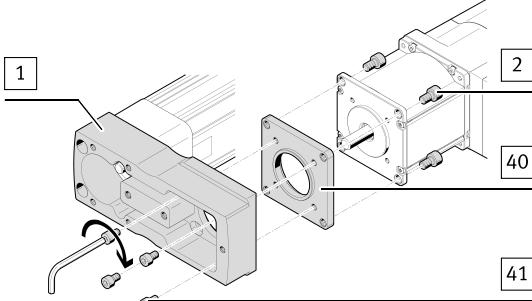


Fig. 8 Монтаж мотора — с платой-адаптером

1. Закрепите плиту-адаптер [40] с помощью винтов [2] на моторе.
2. Зафиксируйте корпус [1] с помощью винтов [41] на плате-адаптере [40].
↳ Мотор сдвигается и его легко опрокинуть.

5.2 Монтаж зубчатого ремня

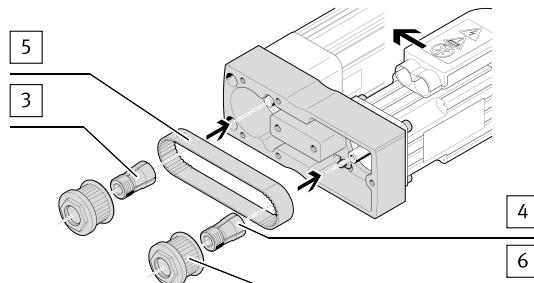


Fig. 9 Установка зубчатого ремня

1. Смажьте зажимные втулки [3]/[4] густой консистентной смазкой [60] по резьбе и снаружи по конусу.
↳ Смазанные зажимные втулки [3]/[4] закручиваются равномерно.
2. Вверните зажимные втулки [3]/[4] в резьбовые отверстия на шкивах зубчатого ремня [6]. Не закручивайте до упора.
3. Вложите шкивы зубчатого ремня [6] в зубчатый ремень [5].
4. Вставьте мотор до упора в направлении координатного привода и слегка наклоните.
5. Наденьте зажимные втулки [3]/[4] на цапфы валов.
6. Зафиксируйте мотор с помощью винтов [2]/[41].
↳ Мотор сдвигается, однако опрокинуть его больше не получится.

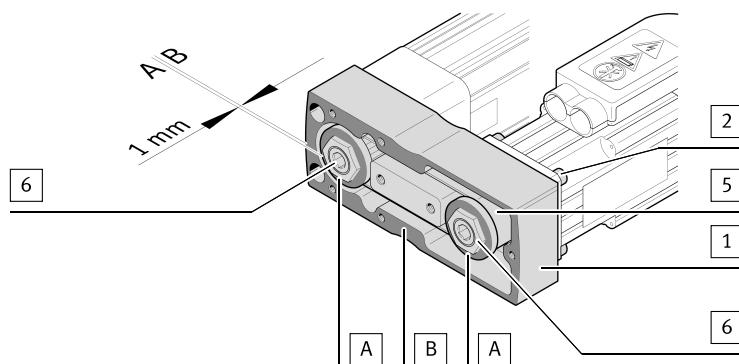


Fig. 10 Выравнивание шкивов зубчатого ремня

- Располагайте плоскости [A] прим. в 1 мм над основной плоскостью [B].
↳ Причина: шкив зубчатого ремня [6] при закручивании двигается внутрь.

Положение плоскости [A] зависит от типоразмера.

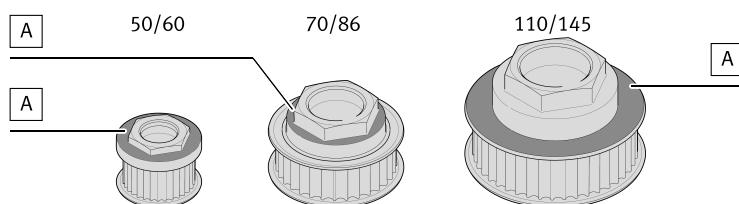


Fig. 11 Плоскость А шкива зубчатого ремня

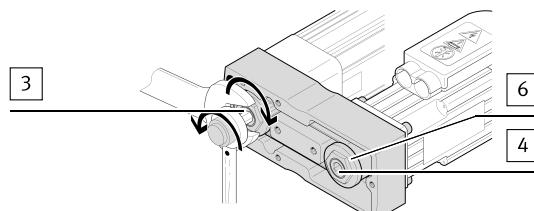


Fig. 12 Затяжка до упора шкивов зубчатого ремня

1. Выберите требуемый момент затяжки шкивов зубчатого ремня [6]
→ 8.2 Моменты затяжки шкивов зубчатого ремня.
2. Затяните до упора шкивы зубчатого ремня [6]. Придерживайте зажимные втулки [3]/[4].

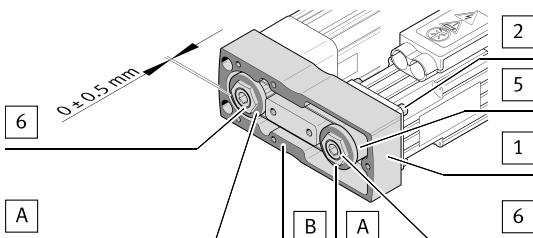


Fig. 13 Соблюдение допусков

- Соблюдайте допуски. Плоскости [A] должны быть заподлицо с основной поверхностью [B]. Допуск: $\pm 0,5$ мм
- Если зубчатый ремень [5] или один из шкивов зубчатого ремня [6] цепляется за корпус:
 - Слегка открутите зажимные втулки [3]/[4].
 - Заново отрегулируйте шкивы зубчатого ремня [6].

5.3 Монтаж контрподшипников

ПРИМЕЧАНИЕ!

Установленные контрподшипники увеличивают срок службы координатных приводов и моторов.

- Всегда устанавливайте контрподшипники [32], входящие в комплект поставки.
- В случае высоких нагрузок: установите дополнительный контрподшипник EAMG-U1 → www.festo.com/catalogue.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Нарушение функций и материальный ущерб из-за искривления шейки подшипника [F].

- При закручивании до упора шкива зубчатого ремня [6] избегайте радиальной нагрузки на шейку подшипника [F] у зажимной втулки [31].

Условие: зубчатый ремень смонтирован вместе с зажимными втулками [31] и [4], но не натянут. → 5.2 Монтаж зубчатого ремня.

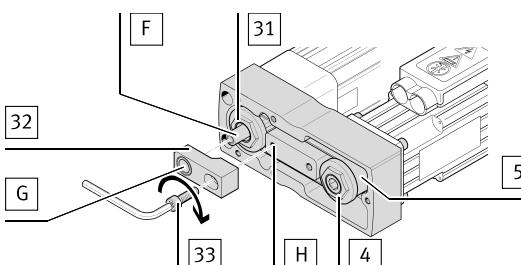


Fig. 14 Крепление контрподшипника

- Игольчатый подшипник [G] без перекоса наденьте на шейку подшипника [F] зажимной втулки [31].
- Закрепите контрподшипник [32] с помощью винта [33] на резьбе [H].
- Натяните зубчатый ремень [5].

i

В случае EAMM-U-110/-145: закрепите контрподшипник [32] при помощи 2 винтов [33].

5.4 Натяжение зубчатого ремня

ПРИМЕЧАНИЕ!

Слишком сильное натяжение зубчатого ремня.

Недопустимые радиальные нагрузки или поломка вала.

Повышенный износ зубчатого ремня, а также подшипников координатного привода и мотора.

- Избегайте слишком сильного предварительного натяжения зубчатого ремня.

Рекомендуется небольшое предварительное натяжение зубчатого ремня.

Зубчатый ремень [5] натянут, если его ветви [D] проходят примерно параллельно друг другу:

- Натяжение отсутствует: $y > x$
- Натяжение присутствует: $y \approx 1 \dots 1,05 x$

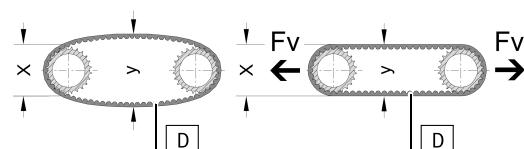


Fig. 15 Ветви зубчатого ремня

В случае EAMM-U-50/-60/-70/-86

- Сдвигайте мотор до тех пор, пока на зубчатый ремень [5] не подействует сила натяжения F_v .
- Затяните винты [2].

EAMM-U-	Сила натяжения F_v [Н]
50	15 ... 35
60	40 ... 70
70	60 ... 110
86	70 ... 130

Tab. 3 Допустимая сила натяжения зубчатого ремня

В случае EAMM-U-110/-145

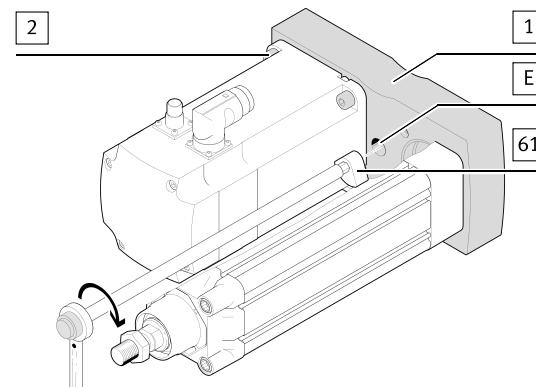


Fig. 16 Натяжение зубчатого ремня с помощью натяжного элемента

- Установите натяжной элемент [61] в отверстие [E].
- Поворачивайте натяжной элемент [61]. Шестигранный ключ: $\approx \frac{1}{2}$ Соблюдайте рекомендованный крутящий момент.
↳ Мотор, перемещаемый по продольному пазу, удаляется от привода за счет смещения центра натяжного элемента.
- Затяните винты [2].

EAMM-U-	Рекомендованный момент затяжки [Н·м]		
110	0,2 ... 0,6	0,4 ... 0,8	0,6 ... 1,0
145	1,0 ... 1,5	1,5 ... 2,0	2,0 ... 2,5

Tab. 4 Рекомендованный момент затяжки для натяжного элемента

EAMM-U-	Сила натяжения F_v [Н]
110	120 ... 300
145	200 ... 450

Tab. 5 Допустимая сила натяжения зубчатого ремня

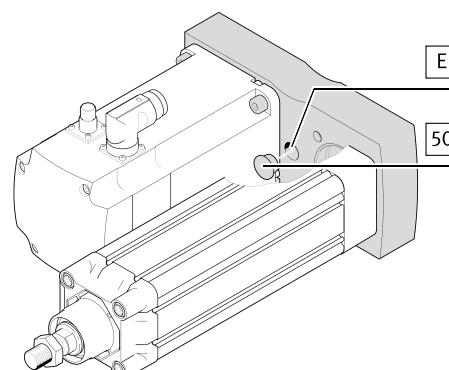


Fig. 17 Закрытие отверстия

- Вставьте заглушку [50] в отверстие [E].

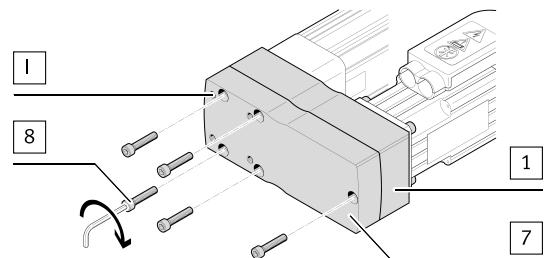


Fig. 18 Установка крышки

- Закрепите крышку [7] при помощи винтов [8] на корпусе [1].

i

Резьба [1] служит для крепления крепежных принадлежностей → www.festo.com/catalogue.

6 В процессе эксплуатации**▲ ВНИМАНИЕ!****Опасность травмирования при контакте с горячими поверхностями.**

Монтажный комплект мотора нагревается из-за теплового излучения мотора.

- Не прикасайтесь к монтажному комплекту во время его эксплуатации и непосредственно после нее.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**Опасность травмирования из-за внезапных перемещений конструктивных элементов при отказе зубчатого привода.**

- Примите дополнительные меры защиты.

7 Техническое обслуживание**7.1 Проверка зубчатого ремня**

Зубчатый ремень [5] является быстроизнашивающимся элементом → www.festo.com/spareparts.

- Регулярно проверяйте состояние зубчатого ремня [5]:
 - при наступлении очередного срока технического обслуживания машинного оборудования
 - при замене координатного привода
- Заменяйте зубчатый ремень [5] при наличии следующих признаков износа:
 - значительное скопление частиц продуктов износа в корпусе
 - трещины на тыльной стороне зубчатого ремня
 - видимые пучки стекловолокна в основании зубца

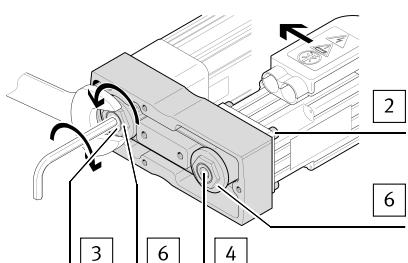
7.2 Демонтаж зубчатого ремня

Fig. 19 Ослабление шкивов зубчатого ремня

- Слегка выкрутите винты [2].
 - Мотор сдвигается и его легко опрокинуть.
- Вставьте мотор до упора в направлении координатного привода и слегка наклоните.
- Демонтируйте контрподшипник.
- Открутите шкивы зубчатого ремня [6]. Придерживайте зажимные втулки [3]/[4].
- Поверните шкивы зубчатого ремня [6] против часовой стрелки.
 - Шкивы зубчатого ремня [6] можно снять с конуса зажимных втулок [3]/[4].

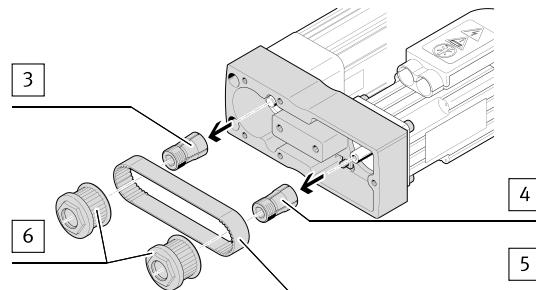


Fig. 20 Снятие зубчатого ремня

- Снимите зажимные втулки [3]/[4] с цапф валов.
- Снимите зубчатый ремень [5] со шкивов [6].

8 Технические характеристики**8.1 Размеры винтов и моменты затяжки**

EAMM-U-	[2] [H·м]	[8] [H·м]	[10] [H·м]	[33] [H·м]
50-D32-40A	M3x12	1,2	M4x25	3
50-D32-40P	M3x10	1,2	M4x25	3
50-D32-40R	M4x12	3	M4x25	3
50-D32-42A	M3x8	1,2	M4x25	3
60-D32-55A	M5x20	6	M5x25	6
60-D32-57A	M5x35	6	M5x25	6
60-D32-60R	M5x35	6	M5x25	6
60-D32-67A	M6x10	10	M5x25	6
60-D40-40R	M4x12	3	M5x25	6
60-D40-55A	M5x20	6	M5x25	6
60-D40-57A	M5x35	6	M5x25	6
60-D40-60R	M5x35	6	M5x25	6
60-D40-67A	M6x10	10	M5x25	6
70-D32-60P	M4x16	3	M5x35	6
70-D32-70A	M5x18	6	M5x35	6
70-D40-60P	M4x16	3	M5x35	6
70-D40-70A	M5x18	6	M5x35	6
70-D50-70A	M5x20	6	M5x35	6
86-D40-70A	M5x18	6	M6x40	10
86-D40-80P	M5x20	6	M6x40	10
86-D40-87A	M6x40	10	M6x40	10
86-D40-88A	M6x45	10	M6x40	10
86-D50-80P	M5x20	6	M6x40	10
86-D50-87A	M6x45	10	M6x40	10
86-D60-55A	M5x20	6	M6x40	10
86-D60-60P	M4x20	3	M6x40	10
86-D60-70A	M5x20	6	M6x40	10
86-D60-80P	M5x20	6	M6x40	10
86-D60-87A	M6x45	10	M6x40	10
86-D60-88A	M6x45	10	M6x40	10
110-D50-100A	M8x25	18	M8x50	18
110-D60-88A	M6x20	10	M8x50	18
110-D60-90R	M6x20	10	M8x50	18
110-D60-100A	M8x25	18	M8x50	18
110-D80-100A	M8x25	18	M8x50	18
145-D80-140A	M10x55	30	M8x50	18
145-D100-140A	M10x55	30	M8x50	18

1) Для координатного привода EGSL: 5 Н·м; ESBF: 6 Н·м

2) Для координатного привода EGSL: 9 Н·м; ESBF: 12 Н·м

Tab. 6

EAMM-U-	[41] [H·м]
60-D32-67A	M5x8
60-D40-67A	M5x8

Tab. 7

8.2 Моменты затяжки шкивов зубчатого ремня

Передаваемый крутящий момент зависит от момента затяжки шкивов зубчатого ремня [6].

- Выберите момент затяжки шкива зубчатого ремня [6] из допустимого диапазона.
- Проверка: передаваемый крутящий момент больше, чем крутящий момент мотора → Технические характеристики мотора.

EAMM-U-	Шкив зубчатого ремня [6]	Параллельный набор
	Момент затяжки [Н·м]	Передаваемый крутящий момент [Н·м]
50	3 ... 5	0,5 ... 1
60	10 ... 15	1,5 ... 3
70	22 ... 35	3,5 ... 7
86	25 ... 40	4,8 ... 9,5
110	65 ... 80	12,5 ... 25
145	120 ... 180	25 ... 50

Tab. 8

EAMM-U-	Шкив зубч. ремня [6]	Зажимная втулка [3]/[4]	Зажимная втулка [31]
50	=∅ 17	=∅ 5	=∅ 3
60	=∅ 22	=∅ 8	=∅ 5
70/86	=∅ 30	=∅ 8	=∅ 6
110/145	=∅ 36	=∅ 10	=∅ 8

Tab. 9